

ระบบระบายความร้อน

อัตราการขันแน่น

ใบพัดปั้มน้ำ 10 นิวตัน-เมตร (1.0 กก.-ม., 7 ฟุต-ปอนด์)

เครื่องมือ

ด้ามตอก 07749-0010000

ตัวตอก 36 มม. 07945-4150400

ปัญหาข้อขัดข้อง

เครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูงเกินไป

- เกจหรือสวิตช์ชุดวัดอุณหภูมิบกพร่อง (บทที่ 20)
- ฝาปิดหม้อน้ำบกพร่อง
- น้ำหล่อเย็นไม่เพียงพอ
- ท่อทางน้ำในหม้อน้ำ ท่อต่างๆ และเสื่อสูบลุดตัน
- มีอากาศในระบบ
- ปั้มน้ำบกพร่อง
- ชุดวัดความร้อนปิดค้าง
- มอเตอร์พัดลมระบายความร้อนบกพร่อง
- สวิตช์มอเตอร์พัดลมบกพร่อง

เครื่องยนต์มีอุณหภูมิต่ำเกินไป

- เกจหรือสวิตช์ชุดวัดอุณหภูมิบกพร่อง (บทที่ 20)
- ชุดวัดความร้อนเปิดค้าง
- สวิตช์มอเตอร์พัดลมบกพร่อง

น้ำหล่อเย็นรั่ว

- ซีลปั้มน้ำบกพร่อง
- ไอรริงเสื่อมสภาพ
- ปะเก็นเสื่อมสภาพหรือเสียหาย
- ข้อต่อหรือเข็มขัดรัดท่อน้ำหลวม
- ท่อน้ำเสียหายหรือเสื่อมสภาพ
- ฝาปิดหม้อน้ำบกพร่อง

รายการ	รายการ
1. ใบพัดปั้มน้ำ	10 นิวตัน-เมตร (1.0 กก.-ม., 7 ฟุต-ปอนด์)
2. ด้ามตอก	07749-0010000
3. ตัวตอก 36 มม.	07945-4150400
4. เกจหรือสวิตช์ชุดวัดอุณหภูมิ	บทที่ 20
5. ฝาปิดหม้อน้ำ	
6. น้ำหล่อเย็น	
7. ท่อทางน้ำในหม้อน้ำ	
8. เสื่อสูบลุดตัน	
9. มอเตอร์พัดลมระบายความร้อน	
10. สวิตช์มอเตอร์พัดลม	
11. ชุดวัดความร้อน	
12. ซีลปั้มน้ำ	
13. ไอรริง	
14. ปะเก็น	
15. ข้อต่อหรือเข็มขัดรัดท่อน้ำ	
16. ท่อน้ำ	
17. ฝาปิดหม้อน้ำ	