

FERRAMENTAS**Especiais**

| | |
|--|-----------------|
| Bucha do instalador da árvore de manivelas | 07965-VM00100 |
| Eixo do instalador da árvore de manivelas | 07965-VM00200 |
| Adaptador rosqueado | 07965-KA30000 |
| – eixo do extrator, 15 mm | 07936-KC10100 |
| – cabeçote do extrator, 15 mm | 07936-0010200 |
| – contrapeso do extrator | 07741-0010201BR |

Comuns

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Extrator de rolamento universal | 07631-0010000BR |
| Cabo do instalador de rolamento | 07749-0010000BR |
| Instalador, 32 x 35 mm | 07746-0010100BR |
| Instalador, 37 x 40 mm | 07746-0010200BR |
| Instalador, 42 x 47 mm | 07746-0010300BR |
| Instalador, 62 x 68 mm | 07746-0010500BR |
| Instalador, 72 x 75 mm | 07746-0010600BR |
| Guia, 15 mm | 07746-0040300BR |
| Guia, 17 mm | 07746-0040400BR |
| Guia, 20 mm | 07746-0040500BR |
| Guia, 28 mm | 07746-0041100 |

DIAGNOSE DE DEFEITOS**Mudança de marcha difícil**

- Garfo seletor empenado
- Eixo do garfo seletor empenado

Marcha escapa

- Dentes ou ranhuras de acoplamento da engrenagem gastos
- Garfo seletor empenado ou danificado
- Eixo do garfo seletor empenado
- Excêntrico posicionador danificado
- Mola de retorno do seletor quebrada
- Ranhuras do tambor seletor danificadas

Ruídos excessivos

- Rolamento da cabeça da biela gasto
- Biela empenada
- Rolamento do munhão gasto.